



Service News

Copyright By Fiat Auto - Printed 05/10/2007

CD 05/2007



Fiat Group Automobiles S.p.A.

Alfa 159

33

04.07

Wszystkie wersje z VDC

3340 1 201 RA CENTRALKA HYDRAULICZNA ABS/VDC
Zapalenie kontrolki awarii VDC i/lub Hill Holder z kodem
anomalii C1131 - Rozwiązanie serwisowe

ZGŁASZANA USTERKA

Zapalenie kontrolki/ek awarii VDC i Hill Holder (gdzie przewidziano).
 Analizy Examinerem rozpoznają obecność usterki C1131 (czujnik ciśnienia niezgodny).

PRZYCZYNA TECHNICZNA

W szczególnych warunkach użycia może wystąpić zapalenie kontrolki/ek awarii VDC i Hill Holder (gdzie przewidziano) z zapamiętaniem w centralce VDC usterki kodyfikowanej jako C1131 z powodu problemów odczytu czujnika ciśnienia, który umieszczony jest w centralce hydraulicznej.

INTERWENCJE W PRODUKCJI

Założenie nowej centralki z czujnikiem ciśnienia zoptymalizowanym.

WPROWADZENIE ZMIANY

Wersja	Zakład	Linia	Nr. nadwozia	Nr. Organiz.
Wszystkie wersje, których to dotyczy Berlina	Pomigliano	-	7053256	7050348
Wszystkie wersje, których to dotyczy Sportwagon	Pomigliano	-	7062288	7059173

INTERWENCJE W ASO

STANDARDOWE ZACHOWANIE SIĘ ASO WOBEC KLIENTA

- Po reklamacji i zaakceptowaniu anomalii zapewnić Klienta, że usterka zostanie wyeliminowana poprzez wymianę centralki hydraulicznej VDC na nową ze zmodyfikowanym czujnikiem ciśnienia.
- Po interwencji przedstawić wykonaną pracę i upewnić się czy Klient jest zadowolony. Przypomnieć ponadto Klientowi, w przypadku ewentualnego zapalenia kontrolki/ek awarii VDC i/lub ABS i/lub EBD, aby sprawdził wskazania podane w Instrukcji obsługi w rozdziale Lampki sygnalizacyjne i Komunikaty i zlokalizował je.

do wskazań tam podanych.


ROZWIĄZANIE SERWISOWE

Wyłącznie w samochodach zawartych w lotto nadwozi:

- Wersje Berlina od 7003555 do 7053255
- Wersje Sportwagon od 7003555 do 7062287

w przypadku zapalenia kontrolki/ek VDC i Hill Holder (gdzie przewidziano) i po sprawdzeniu Examinierem obecności kodu anomalii C1131, wymienić **tylko** centralkę hydrauliczną VDC (A – Rys. 1) operując zgodnie z opisem podanym w Instrukcji napraw - Op. 3340A12.

Rys. 1

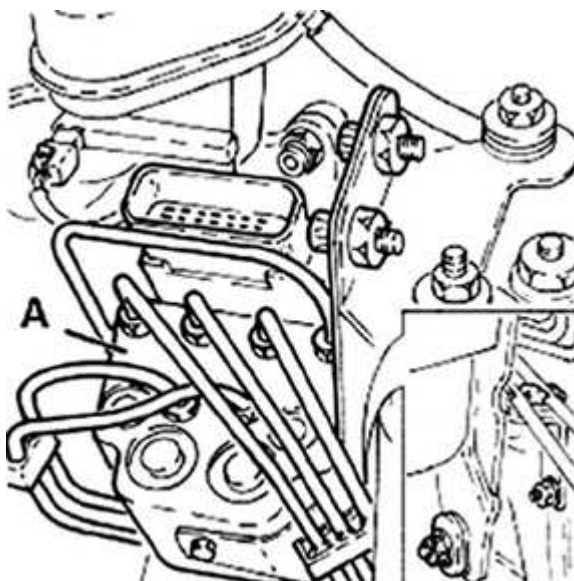

TYLKO DLA RYNKU ITALIA

Aby ułatwić analizy w Sieci, wymagane jest, aby w przypadku wymiany centralka hydrauliczna VDC wymieniona została zapakowana prawidłowo i przesłana do:

Fiat Auto S.p.A. - Servizi Resi z Sieci Mirafiori

C.so Unione Sovietica 460 (Porta 14) – 10135 Torino

razem z kopią wydruku parametrów/usterek rozpoznanych Examinierem. Zostaną objęte gwarancją tylko wymienione centralki wyposażone w w/w dokumentację.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Dla numeru zamówienia centralki hydraulicznej ESP odnieść się do Katalogu Części zamiennych zwracając szczególną uwagę na datę produkcji samochodu, aby określić prawidłowo wskazania modyfikacji (C/D).

DANE SYGNALIZACJI REKLAMACJI

Wersja	Operac.	Część	Anom.	Położenie	Czas przyznany
Wszystkie wersje, których dotyczy	3340120	1	RA	-	1.40