

CONTRÔLE FONCTION ALIMENTATION:ELEKTROZWOY I REGULATORY


SKRZYNIA AUTO 4HP20

Ten błąd można wykryć jedynie przy włączeniu zapłonu.

Dialogue avec le TEP 92 : Test urządzeń wykonawczych: Nie.

Warunki wykrycia	KontrolaWarunki kontroli
Zapłon włączony Silnik nie pracuje	Kalkulator podłączony Sprawdzić napięcie zasilania na stykach (3)(Przewód(ody) 6771-6773)U9v zawarty między 14,6v i
Zapłon wyłączony	Odlaczony komputer Sprawdzić ciągłość i izolację przewodów 6770,6769,6768,6767,6771,6766,6765,6773(Między kalkulatorem BVA 1630 i blokiem hydraulicznym 1635)

UWAGA : Un défaut d'alimentation (tension batterie inférieure à 10,5v volts) peut entraîner l'apparition du défaut actuateur.

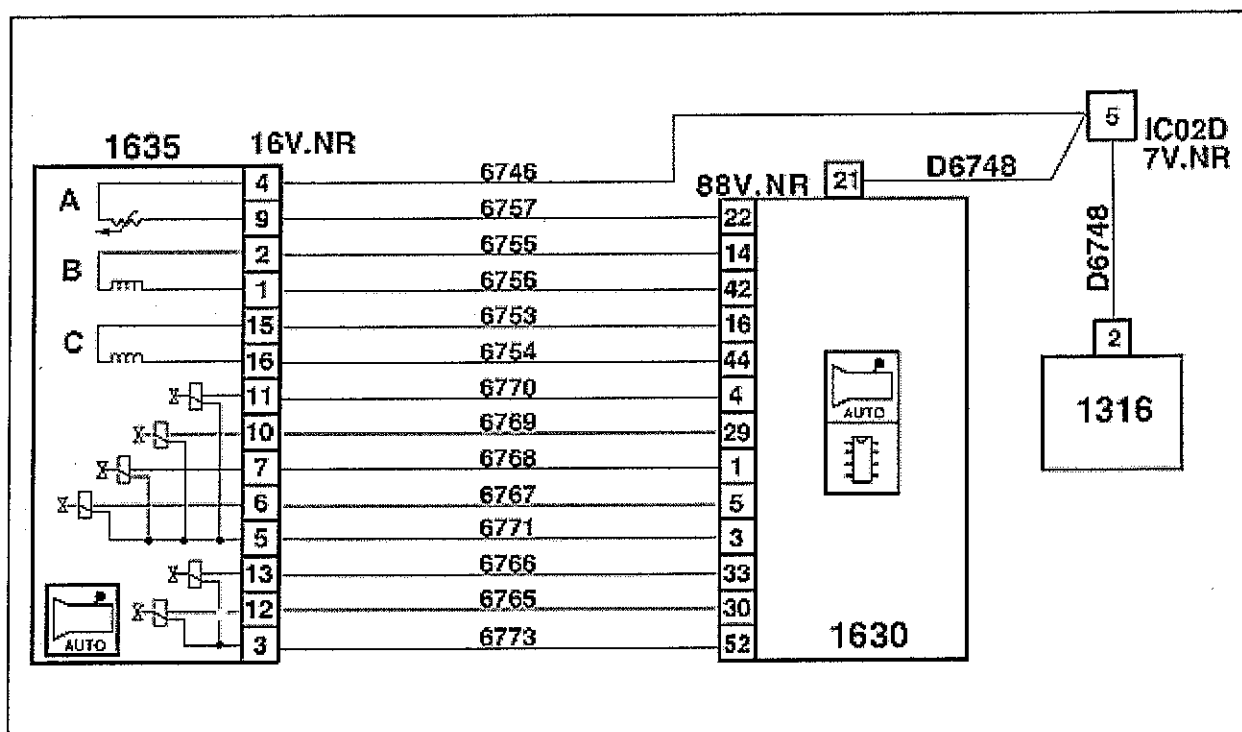

Rysunek : B2CK17UD

A:Czujnik temperatury oleju automatycznej skrzyni biegów.

B:Czujnik prędkości Wyjście ze skrzyni.

C:Czujnik prędkości Wejście skrzyni.